

Документ № 84

Довідка 3-го відділу 6-го Управління КДБ УРСР
про передаварійну ситуацію, що склалася
на Чорнобильській АЕС 1–2 червня 1987 р.
7 червня 1987 р.

Секретно

С П Р А В К А

о предпосылках аварийной обстановки на Чернобыльской АЭС

Со 2 апреля по 30 мая 1987 года энергоблок № 2 Чернобыльской АЭС находился в плановом капитальном ремонте.

1 июня с.г. было выявлено парение из-под уплотняющей пробки технологического канала (ТК) № 50–21. Для выяснения причин парения персоналом реакторного цеха в 12 часов 55 минут была предпринята попытка извлечения тепловыделяющей сборки (ТВС) из указанного канала с помощью разгрузочно-погрузочной машины. При применении нормативного усилия 500 кг ТВС извлечь не удалось.

По согласованию с главным инженером ЧАЭС т. Ярославцевым Г.Ф. в 18 часов 45 минут персонал повторно пытался извлечь ТВС с усилием в 3000 кг (возможно допустимое усилие — до 4000 кг). Попытка вновь оказалась безуспешной.

2 июня с.г. начальник Главка Минатомэнерго СССР т. Филимонцев Ю.Н. дал по телефону устное указание увеличить нагрузку для извлечения ТВС до 4000 кг. И эта попытка не дала результата.

При рассмотрении создавшейся ситуации на оперативном совещании зам. начальника реакторного цеха № 1 по эксплуатации т. Янклович В.М. заявил, что в ночь с 1 на 2 июня с.г. персонал смены самовольно пытался извлечь указанную ТВС с усилием до 5000 кг.

По согласованию с Минатомэнерго СССР принято решение продолжить эксплуатацию энергоблока с имеющейся неисправностью канала № 50–21 до 10–12 июня с.г., то есть до начала работ по замене кровли на машзале, когда будет остановлен реактор.

Аналогичные неполадки имели место в работе реактора энергоблока № 1. Так, 26 и 30 апреля с.г. при перегрузке технологических каналов № 30–16 и 20–52 также происходило заклинивание ТВС при их извлечении. Сборки были извлечены, однако из-за разрушения подкладных колец цельнометаллических прокладок канал № 30–16 оставлен без загрузки до планово-предупредительного ремонта блока.

По мнению компетентных специалистов, сложившаяся ситуация на 1 и 2

энергблоках и безответственные действия персонала могли привести к серьезным последствиям.

Так, в сентябре 1982 года на 1 энергблоке ЧАЭС в процессе перегрузки топлива также произошло заклинивание ТВС. При попытке ее извлечения произошел обрыв штанги и сборка, разорвав технологический канал № 6244, ушла в графитовую кладку. Произошла авария с выходом из строя блока на 3 месяца.

По факту допущенных нарушений сменного персонала энергблока № 2 администрацией ЧАЭС проводится разбирательство.

Отделом УКГБ по г. Киеву и Киевской области по ЧАЭС задействованы оперативные возможности для установления виновных лиц и их изучения с целью выявления возможного враждебного умысла.

3 отдел 6 Управления КГБ УССР

Слободенюк

«7» июня 1987 года

*ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 41. — Арк. 186–187.
Оригінал. Машинопис.*